



Kfz-Sachverständiger
Herr Michael Schorn

51171 Köln

Tel.: (0800) 292 0 333

E-Mail:
michael.schorn@axa.de

Gutachten-Nr.: 2359/684
Datum: 16.10.2017

AXA Versicherung AG • 51171 Köln

Schadennummer:

951740113105

Bei Rückfragen bitte angeben!

Vollkasko

Versicherung	AXA Versicherung AG 51171 Koeln
Fahrzeughalter	
Amtliches Kennzeichen	K-

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie das am 11.10.2017 in Auftrag gegebene Gutachten über den Schaden am Fahrzeug VOLVO V70 mit dem amtlichen Kennzeichen K-GO 66.

Bei Fragen rund um die Schadenregulierung steht Ihnen der Sachbearbeiter gern zur Verfügung. Technische Fragen, die das Gutachten betreffen, beantwortet Ihnen der verantwortliche Sachverständige.

Mit freundlichen Grüßen

AXA Versicherung AG



Kfz-Sachverständiger
Herr Michael Schorn

51171 Köln

Tel.: (0800) 292 0 333
E-Mail: michael.schorn@axa.de

AXA Versicherung AG • 51171 Köln

AXA Versicherung AG
51171 Koeln

Gutachten-Nr.: 2359/684
Datum: 16.10.2017

Gutachten

Schadennummer:

951740113105

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : **Vollkasko vom 09.10.2017**

Versicherungsnehmer :

Amtliches Kennzeichen : K-

Auftrag vom : 11.10.2017

Besichtigungsdatum : 16.10.2017

Besichtigungsort : Raderberggürtel 2, D-50968 Köln

Besichtigt durch : SV Schorn

Anwesend : Hr. Novakovic (Rep. Firma)

Reparaturfirma : La Linea Franca
Raderberggürtel 2, D-50968 Köln

Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR
Mehrwertsteuer 19 %	EUR

Reparaturkosten mit MwSt.	EUR
	=====
Beurteilung :	Keine Reparaturfreigabe
Wiederbeschaffungswert mit MwSt.	EUR
Restwert mit MwSt.	EUR 3.122,00


Fahrzeugschaden mit MwSt.	EUR
	=====
Selbstbeteiligung Vollkasko	EUR

Köln, 16.10.2017

Der Sachverständige
Michael Schorn



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

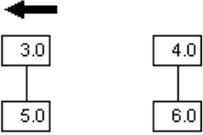Amtliches Kennzeichen	: K-
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Kombi, 5-türig
Fabrikat	: VOLVO
Typ / Untertyp	: V70 / V70 D5 DPF Kinetic
Fahrzeug-Ident-Nummer	: YV1SW714161578342
KBA-Nummer	: 9101AAK
Hubraum / Leistung	: 2400 ccm / 136 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 5-Zylinder / Reihe
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1636 kg / 2160 kg / 524 kg
Reifendimension	: 215/55 R16 93W
Reifenfabrikat	: Kleber
Reifenart	: Sommer-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	: 
Erstzulassung	: 20.02.2006
Nächste HU	: 10.2019
Laufleistung abgelesen	: 175916 km
Farbe	: schwarz
Lackart	: Uni (2 Schicht)
Allgemeinzustand	: gut
Besichtigungszustand	: unzerlegt, ohne Hebebühne, nicht fahrbereit
Anstoßbereiche	: vorn
Serienausstattung	: siehe Kalkulation/Bewertung
Sonderausstattung	: siehe Kalkulation/Bewertung
Vorschäden	: Heckschaden hinten rechts instandgesetzt
Altschäden	: Stoßfänger hinten und Tür hinten rechts angestoßen; Steinschlag Frontscheibe
Bemerkungen	: Auf der linken Fahrzeugseite sind Kleber Reifen montiert und auf der rechten Fahrzeugseite Michelin

Auftrag

Gemäß elektronischem Auftrag vom 11.10.2017 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe /Beweissicherung besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein / die Zulassungsbescheinigung lag bei der Besichtigung nicht vor. Die aus dem Vertragsbestand mitgelieferte Fahrgestellnummer wurde am Fahrzeug überprüft.

Das Gutachten wurde unter Kaskogesichtspunkten erstellt. Dabei wurden die AKB "Mobil Komfort" zu Grunde gelegt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich.

Zustand des Fahrzeugs

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in demselben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.


Zur vollständigen Beurteilung des Schadensumfanges ist eine Vermessung (siehe Kalkulation) des Fahrzeuges erforderlich, die zum Besichtigungszeitpunkt noch nicht erfolgt war.

Schadenhergang

Zum Schadenhergang ist bekannt, dass der Fahrer des Fahrzeugs mit einem anderen Fahrzeug kollidiert sein soll.

Für weitere Details wird auf die Schadenunterlagen verwiesen.

Beschädigte Zonen

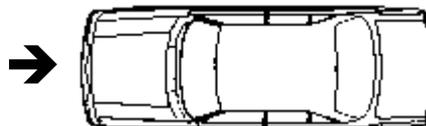

Schadenbeschreibung

Im Wesentlichen wurden die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

Motorhaube, Frontträger und Aufnahme Scheinwerfer deformiert - ersetzen



Scheinwerfer links und rechts gebrochen - ersetzen
Kotflügel vorne links und rechts angestoßen - instandsetzen
Stoßfänger vorne gebrochen - ersetzen
Längsträger links und rechts gestaucht - instandsetzen
Oberer Längsträger links und rechts gestaucht - instandsetzen
Kühler - und Lüfterpaket deformiert - ersetzen
Reifen vorne links und rechts angestoßen - ersetzen
Felge vorne links angestoßen - ersetzen
Fahrwerksvermessung durchführen
Das Fahrzeug ist unter Verwendung einer Richtbank instandzusetzen

Allgemeine Kompatibilität und Plausibilität

Das vorgefundene Schadensbild korrespondiert mit der vorliegenden Schadensschilderung.

Schadensursache

Die äußerlich am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch einen Unfall, d.h. durch ein unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis verursacht.

Hinweise zur Kalkulation

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde auf einer EDV-Anlage nach dem System Audatex erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so dass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Ein konkreter Reparaturauftrag lag vor.

Wird nachträglich eine Abrechnung auf Gutachtenbasis gewünscht, wird die vorliegende Kalkulation mit ortsüblichen Verrechnungssätzen neu erstellt. Eventuell mitkalkulierte Ersatzteilaufschläge und Nebenkosten (z.B. Fahrzeugverbringung) werden nur berücksichtigt, sofern sie üblich sind.

Zum Besichtigungszeitpunkt waren außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.



Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Ersatzteilaufschläge

Die Ersatzteilpreise sind mit 10 % beaufschlagt. Es handelt sich um den Aufschlag gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der von der im Gutachten benannten Reparaturwerkstatt berechnet wird.

Verbringungskosten

Die im Deckblatt des Gutachtens ausgewiesene Reparaturfirma verfügt über keine eigene Lackiererei.

Es fallen Verbringungskosten an.

Abzüge

Abzüge "NfA" (Neu für Alt) sind unter Berücksichtigung der Bedingungen für die Kaskoversicherung nicht vorzuschlagen.

Wiederbeschaffungswert (inkl. MwSt)

EUR 7.500,00

Der angegebene Wiederbeschaffungswert zum Schadentag 09.10.2017 berücksichtigt Alter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, sowie die Serien- und Sonderausstattung. Der Erhaltungs- und Pflegezustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, sowie die örtliche Marktlage und alle übrigen den Wert des Fahrzeugs beeinflussenden Faktoren sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Restwert inkl. MwSt.

EUR 3.122,00

Der Restwert für das beschädigte Fahrzeug wurde unter Einbeziehung der Restwertbörse(n) und/oder anderer regionaler Aufkäufer ermittelt. Zum ausgewiesenen Restwertbetrag liegt ein zeitlich befristetes Gebot vor.

Der eingesetzte Restwert entspricht dem Angebot der Firma:

WOM Service GmbH für PHU Frigo Kluczek Anna
Im Stoeckmaedle 13 Deut 76307 Karlsbad
Telefon: 07248-93131-0 Fax: 07248-93131-99 E-Mail: verkauf@womauktion.com

Das Angebot ist bis einschließlich 07.11.2017 gültig.



Kfz-Sachverständiger
Herr Michael Schorn

Gutachten Nr.: 2359/684

Datum: 16.10.2017

Hinweis für den Fahrzeughalter

Bitte setzen Sie sich schnellstmöglich mit dem oben genannten Bieter in Verbindung, sofern Sie das Fahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können.

Die Abholung des Unfallfahrzeuges durch den genannten Bieter ist für Sie kostenlos. Beachten Sie aber bitte, dass das Fahrzeug, wie im Gutachten aufgeführt, angeboten wurde. Ein nachträglicher Ausbau von Fahrzeugteilen führt zu einem Rücktrittsrecht seitens des Aufkäufers und möglichen Folgekosten.

Beurteilung

wirtschaftlicher Totalschaden

Eine überschlägige Kalkulation des notwendigen Reparaturaufwandes wird im Gutachten Blatt -1- ausgewiesen.

Der Beschädigungsumfang ist aus dem beschriebenen Schadensbild und den Lichtbildern ersichtlich. Eine detaillierte Reparaturkostenkalkulation wurde nicht durchgeführt.

Es liegt eindeutig ein Totalschaden vor

Information

Die Reparaturwerkstatt - La Linea Franca, Raderberggürtel 2, D-50968 Köln - wurde am Besichtigungstag über den vorliegenden Totalschadensfall informiert.

Schlussbemerkung

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und umfasst 20 Seiten. Dem Originalgutachten liegen 18 Lichtbilder bei.

Köln, 16.10.2017

Der Sachverständige
Michael Schorn

(Das Dokument wurde elektronisch erstellt und trägt daher nicht die persönliche Unterschrift des Sachverständigen)



Gutachten Nr.: 2359/684

Datum: 16.10.2017

FZ-HALTER
50668 KÖLN
AKTENZEICH 951740113105 KBA-NUMMER 9101AAK
FABRIKAT VOLVO V 70 (S) KOMBI 2,4 KINETIC
FZ-IDENT-NR YV1SW714161578342 AMTL TYP-CODE 41 23 46
ERSTE ZUL 20.02.2006 NAECH HU 10.2019 LAUFLEIST 175916
FZ-ZUST UNZERLEGT
REP-FIRMA LA LINEA FRANCA RADERBERGGÜRTEL 2
50968 KÖLN
AUSFUEHR- RAEDER 7 J X 16 LM RADIO HU 650 RDS LAUTSPRECHER PREMIUM
VARIANTEN DACHRELING MODELL 2006 KLIMAAANLAGE
STANDHEIZUNG VERSTAERKER 200 WATT NEBELSCHEINWERFER
SCHEINW-REINIGUNG LEUCHTWEITEN REGUL TEILLEDERPOLSTER
SPORTSITZE VORN SITZHEIZUNG VORN LEDERLENKRAD
SCHALT-/WAEHLH LEDER DIEBSTAHLWARNANLAGE WEGFAHRSPERRE
MULTIFUNCTIONSLENKR BORDCOMPUTER LADERAUMABDECKUNG
ALUDEKOR SCHWARZ RTI NAVIGATIONSSYST 2401CCM 136KW
PARTIKELFILTER GETRIEBE 6-GANG FRONTANTRIEB
SERVOTRONIC LENKUNG DSTC-FAHRDYNAMIKREG BEIFAHRERAIRBAG
GESCHW-REGELANLAGE 215/55 R 16 93W *

A R B E I T S L O H N

ARB. POS. NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
LEIT-NR

KN FZG V + H VERMESSEN O EINST VOR INST
KN FAHRZEUG AUF RICHTBANK SETZEN
KN FRONTBLECH ERNEUERN
UMFASST: STOSSFAENGER UND SCHEINWERFER
AUS-/EINBAUEN
KN QUERTRAEGER V U ERNEUERN
(FRONTBLECH AUSGEB)
UMFASST: KUEHLER AUS-/EINBAUEN
KN HALTER L STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN
KN HALTER R STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN
KN STOSSFAENGER V ERNEUERN (AUSGEB)
KN MEHRARBEIT FZG MIT NEBELSCHEINWERFER
KN KENNZEICHEN V ERNEUERN
KN MOTOR L SCHEINWERFERHOEHENVERST ERNEUERN
KN MOTOR R SCHEINWERFERHOEHENVERST ERNEUERN
KN MOTORHAUBE ERNEUERN
UMFASST: MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN,
ANBAUTEILE UMBAUEN, GGF ERNEUERN
KN MOTORHAUBENSCHARNIER L ERNEUERN
KN MOTORHAUBENSCHARNIER R ERNEUERN
KN ZIERL VORDERKOTFLUEGEL L AB-/ANBAUEN
KN VORDERKOTFLUEGEL L AUS-/EINBAUEN
(STOSSFAENGER V AUSGEB)
UMFASST: SCHWELLERVERKLEIDUNG V
AUS-/EINBAUEN
KN VORDERKOTFLUEGEL R AUS-/EINBAUEN
(STOSSFAENGER V AUSGEB)
SYSTEM AUDATEX



Gutachten Nr.: 2359/684

Datum: 16.10.2017

A R B E I T S L O H N

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
LEIT-NR

UMFASST: SCHWELLERVERKLEIDUNG V
AUS-/EINBAUEN
KN INNENKOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN
KN INNENKOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN
KN RAHMEN SCHEINWERFER V L ERNEUERN
KN RAHMEN SCHEINWERFER V L A ERNEUERN
KN RAHMEN SCHEINWERFER V R ERNEUERN
KN RAHMEN SCHEINWERFER V R A ERNEUERN
KN KLIMAAANLAGE ENTLUEFTEN-FUELLEN
KN AUFPRALLSENSOR V L AUS-/EINBAUEN
KN AUFPRALLSENSOR V R AUS-/EINBAUEN
KN KONDENSATOR AUS-/EINBAUEN
KN LUFTFILTER AUS-/EINBAUEN
KN RAD V L AUS-/EINBAUEN
KN RAD V R AUS-/EINBAUEN
KN REIFEN V L DE-/MONTIEREN
KN REIFEN V R DE-/MONTIEREN
KN RAD V L AUSWUCHTEN
KN RAD V R AUSWUCHTEN

0245 FRONT RUECKVERFORMEN
9854 FEHLERSPEICHER AUSLESEN

0742 KOTFLUEGEL V R INSTANDSETZEN
1131 DECKBL O LAENGSTR L INSTANDSETZEN
1132 DECKBL O LAENGSTR R INSTANDSETZEN
1207 LAENGSTRAEGER V L INSTANDSETZEN
1208 LAENGSTRAEGER V R INSTANDSETZEN

KN ROSTSCHUTZBEHANDLUNG RUESTZEIT
KN ROSTSCHUTZBEHANDLUNG FRONTBLECH
KN ROSTSCHUTZBEHANDLUNG KOTFLUEGEL V L
KN ROSTSCHUTZBEHANDLUNG RADHAUS V L
KN ROSTSCHUTZBEHANDLUNG RADHAUS V R

L A C K I E R U N G

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG 2-SCHICHT-UNI
LEIT-NR

KN VERKLEIDUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST JV 4R
KN ABDECK U R STOSSF V NEUTEILLACK ST JV 4R
KN STOSSLEISTE V L NEUTEILLACK ST JV 4R
KN STOSSLEISTE V R NEUTEILLACK ST JV 4R
KN DECKEL V NEUTEILLACK ST JV 2
KN ABDECKUNG SRA L NEUTEILLACK ST JV 4R
KN ABDECKUNG SRA R NEUTEILLACK ST JV 4R
KN QUERTRAEGER V INNENTEILLACK ST JV2
KN SCHLOSSTRAEGER V INNENTEILLACK ST JV2
KN AUFNAHME SCHEINW L INNENTEILLACK ST JV2
KN AUFNAHME SCHEINW R INNENTEILLACK ST JV2
SYSTEM AUDATEX



Gutachten Nr.: 2359/684

Datum: 16.10.2017

KN VERSTAERKUNG RADH L INNENTEILLACK ST JV2
KN VERSTAERKUNG RADH R INNENTEILLACK ST JV2
KN KOTFLUEGEL V L REP LACK ST JV 2
KN DECKBL O LAENGSTR L INNENTEILLACK ST JV1
KN DECKBL O LAENGSTR R INNENTEILLACK ST JV1
KN LAENGSTRAEGER V L INNENTEILLACK ST JV1
KN LAENGSTRAEGER V R INNENTEILLACK ST JV1

LACKIERUNG NOCH ERHALTEN GEBLIEBEN (LV)

KOTFLUEGEL V R

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND : 01.10.2017

LEIT-NR	BEZEICHNUNG
0257	KENNZEICHEN V
0258	KENNZ-VERSTAERKUNG V
0283	VERKLEIDUNG STOSSF V
0293	SPOILER STOSSF V
0304	ABDECK U R STOSSF V
0311	STOSSLEISTE V L
0312	STOSSLEISTE V R
0317	HALTER STOSSTANGE L
0318	HALTER STOSSTANGE R
0340	VERSTAERK STOSSF V
0343	TRAEGER STOSSF V
0347	LUFTLEITBLECH U
0351	LUFTLEITBLECH V L U
0352	LUFTLEITBLECH V R U
0369	LUFTLEITBLECH V
0371	LUFTLEITBLECH H
0373	ABDECKUNG LUFTFUEHR
0375	SCHUTZBLECH V U
0410	KUEHLERGRILL
0471	DECKEL V
0475	SCHARNIER L
0476	SCHARNIER R
0481	DAEMMATTE DECKEL V
0494	FANGHAKEN
0497	GASDRUCKDAEMPFER L
0503	SCHLOSS L DECKEL
0524	DICHTUNG DECKEL V
0525	ZIERL O SCHEINW L
0526	ZIERL O SCHEINW R
0561	SCHEINWERFER L KPL
0562	SCHEINWERFER R KPL
0623	ABDECKUNG SRA L
0624	ABDECKUNG SRA R
0625	SPRITZDUESE SRA L
0626	SPRITZDUESE SRA R
0629	MOTOR HOEHENVERST L
0630	MOTOR HOEHENVERST R
0637	NEBELSCHEINWERFER L
0638	NEBELSCHEINWERFER R
0841	RADHAUSSCHALE V L
0842	RADHAUSSCHALE V R

SYSTEM AUDATEX



Gutachten Nr.: 2359/684

Datum: 16.10.2017

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND : 01.10.2017

LEIT-NR	BEZEICHNUNG
0843	SCHUTZBLECH V L
0844	SCHUTZBLECH V R
1001	QUERTRAEGER V
1017	SCHLOSSTRAEGER V
1187	AUFNAHME SCHEINW L
1188	AUFNAHME SCHEINW R
1193	VERSTAERKUNG RADH L
1194	VERSTAERKUNG RADH R
4465	KONDENSATOR
7201	SCHEIBENRAD V L LM :
7203	DRUCKVENTIL V L
7204	DRUCKVENTIL V R
7227	REIFEN V L
7228	REIFEN V R
7447	AUFPRALLSENSOR V L
7448	AUFPRALLSENSOR V R
7751	LUFTFUEHRUNG O
7760	KUEHLER AT #
7767	KUEHLERZARGE
7789	ELEKTROLUEFTER
8741	LADELUFTKUEHLER
9645	SIGNALHORN L TIEFTON
9646	SIGNALHORN R HOCHTON
9986	KUEHLMITTEL KLIMAANL
9987	KUEHLFLUESSIGKEIT

SYSTEM AUDATEX



S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR

A R B E I T S L O H N		
PAUSCHAL		
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		
N E B E N K O S T E N		
FAHRZEUGVERBRINGUNG	150.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		150.00
L A C K I E R U N G		
PAUSCHAL		
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL		
E R S A T Z T E I L E		
PAUSCHAL		
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		

MWST 19.00 %		
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +10.00%

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN

= AUSTAUSCHTEIL

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = AXA46684

SYSTEM AUDATEX

Fotoanlage



Bild 1





Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11

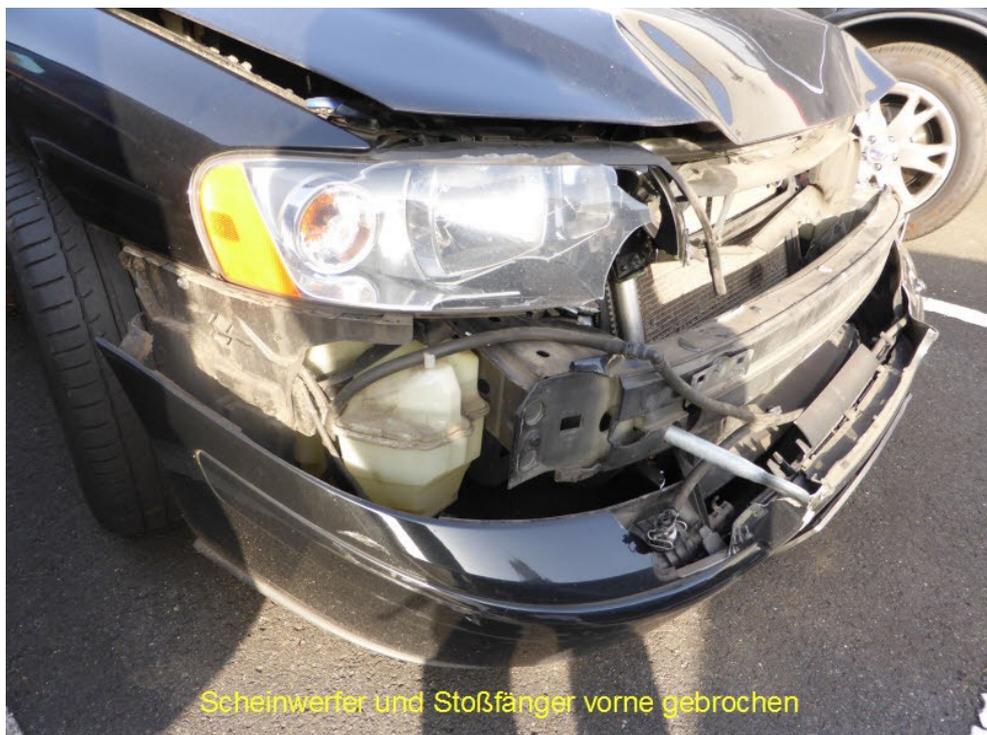


Bild 12

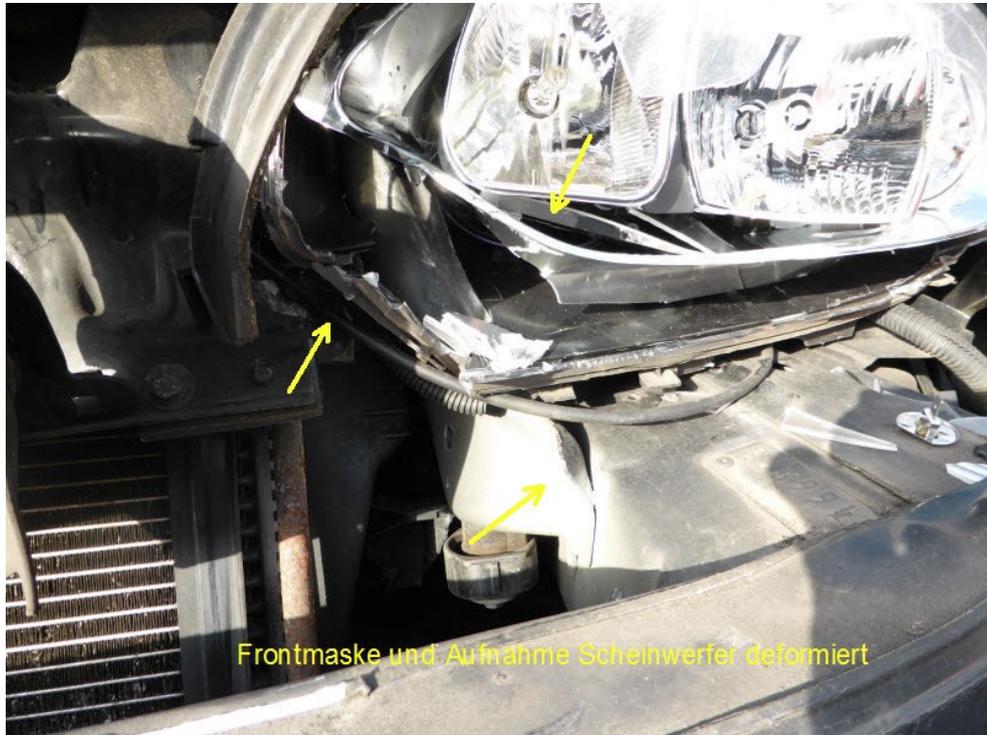


Bild 13

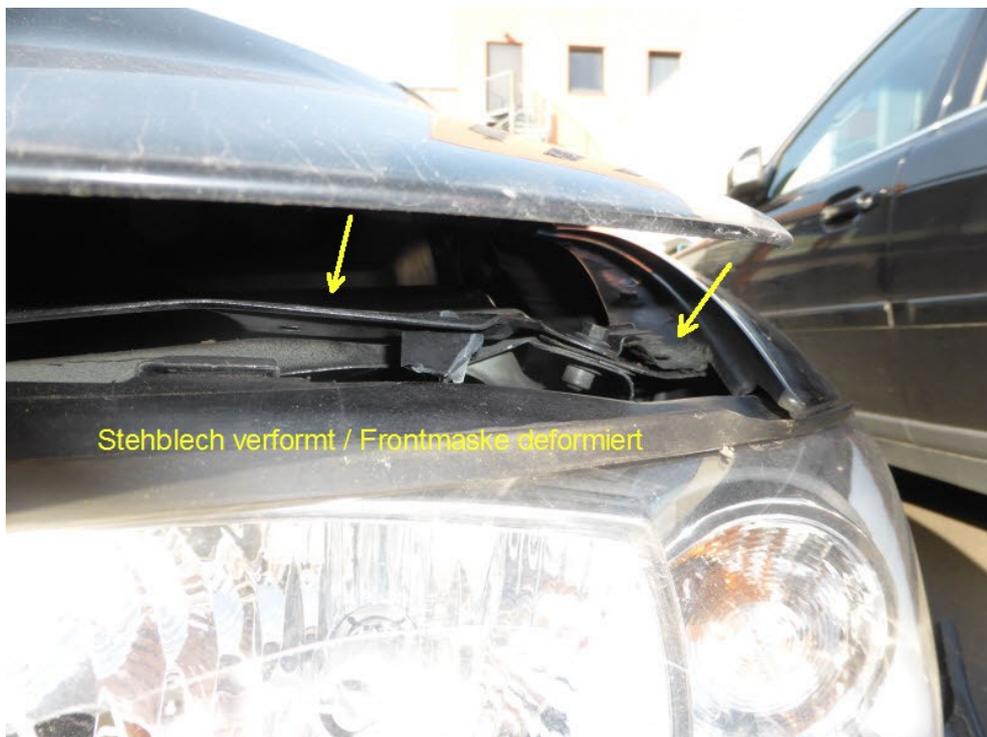


Bild 14

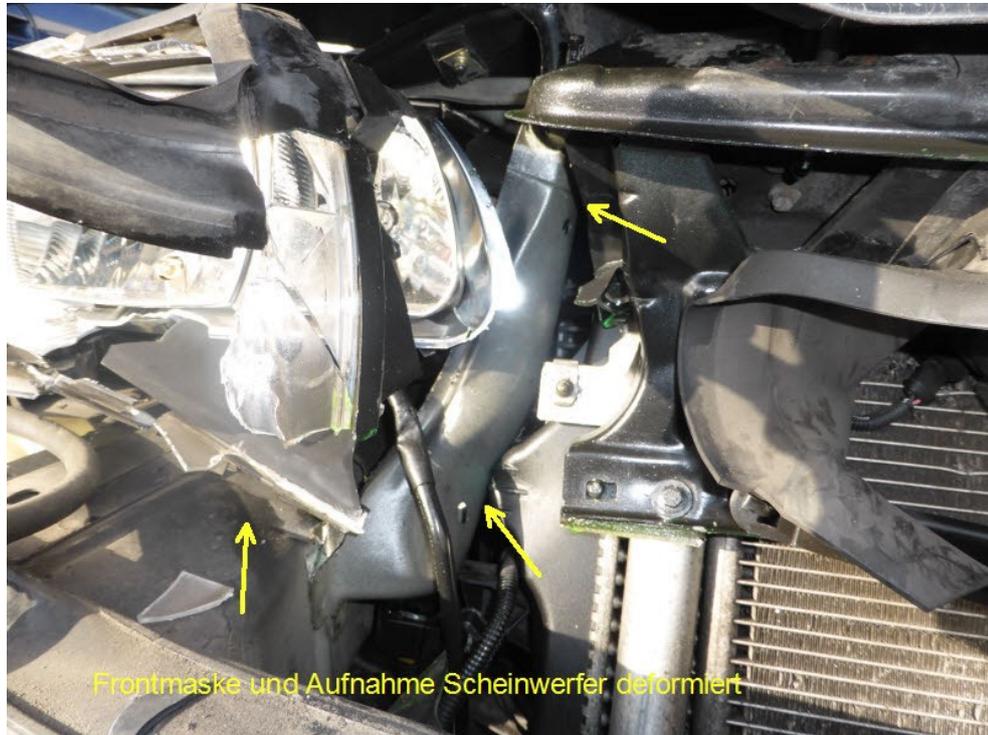


Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18